

令和7年度 道路防災対策等に関する技術検討会

異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し ～規制区間の解除（緩和）～

道路環境課
茨木土木事務所

-
1. 実施区間
 2. 実施概要
 3. 区間の概要
 4. 現地確認
 5. まとめ

1. 実施区間

路線名	位置	延長【km】	(現)基準雨量区分	最大経験雨量	(新)基準雨量区分
柚原向日線 (一般府道)	高槻市二料～高槻市田能	3.0	基準150mm	380mm	基準210mm

2. 実施概要

1. 実施日時 : 令和7年8月18日(月)11時～17時
2. 現地確認者 : 京都大学 岸田教授
近畿大学 河井教授
3. 対象路線 : 一般府道柚原向日線
4. 現地確認ルート



3. 区間の概要

1. 異常気象時通行規制区間の概要

- 路線名 : 一般府道 柚原向日線
- 対象区間 : 高槻市二料～高槻市田能(延長3.0km)
- 交通量 : 1,087台/24h(出典:令和3年度道路交通センサス)
- 規制基準 : 通行止め連続雨量150mm(通行注意100mm)
- 指定年度 : 昭和62年度

2. 過去の雨量履歴及び災害履歴

降雨日時	連続雨量	災害履歴
H30年 7月 5日 1時～6日 15時	380mm	災害なし

※上記以下の降雨でも過去10年間、災害履歴なし


3. 過去の最大連続雨量と基準の見直し

降雨日時	最大連続雨量	見直し基準雨量
H30年 7月 5日 1時～6日 15時	380mm	210mm

※雨量観測所: 二料(観測所からの距離 平均1.5km【最長1.9km、最短1.1km】)

3. 区間の概要

4. 路線図

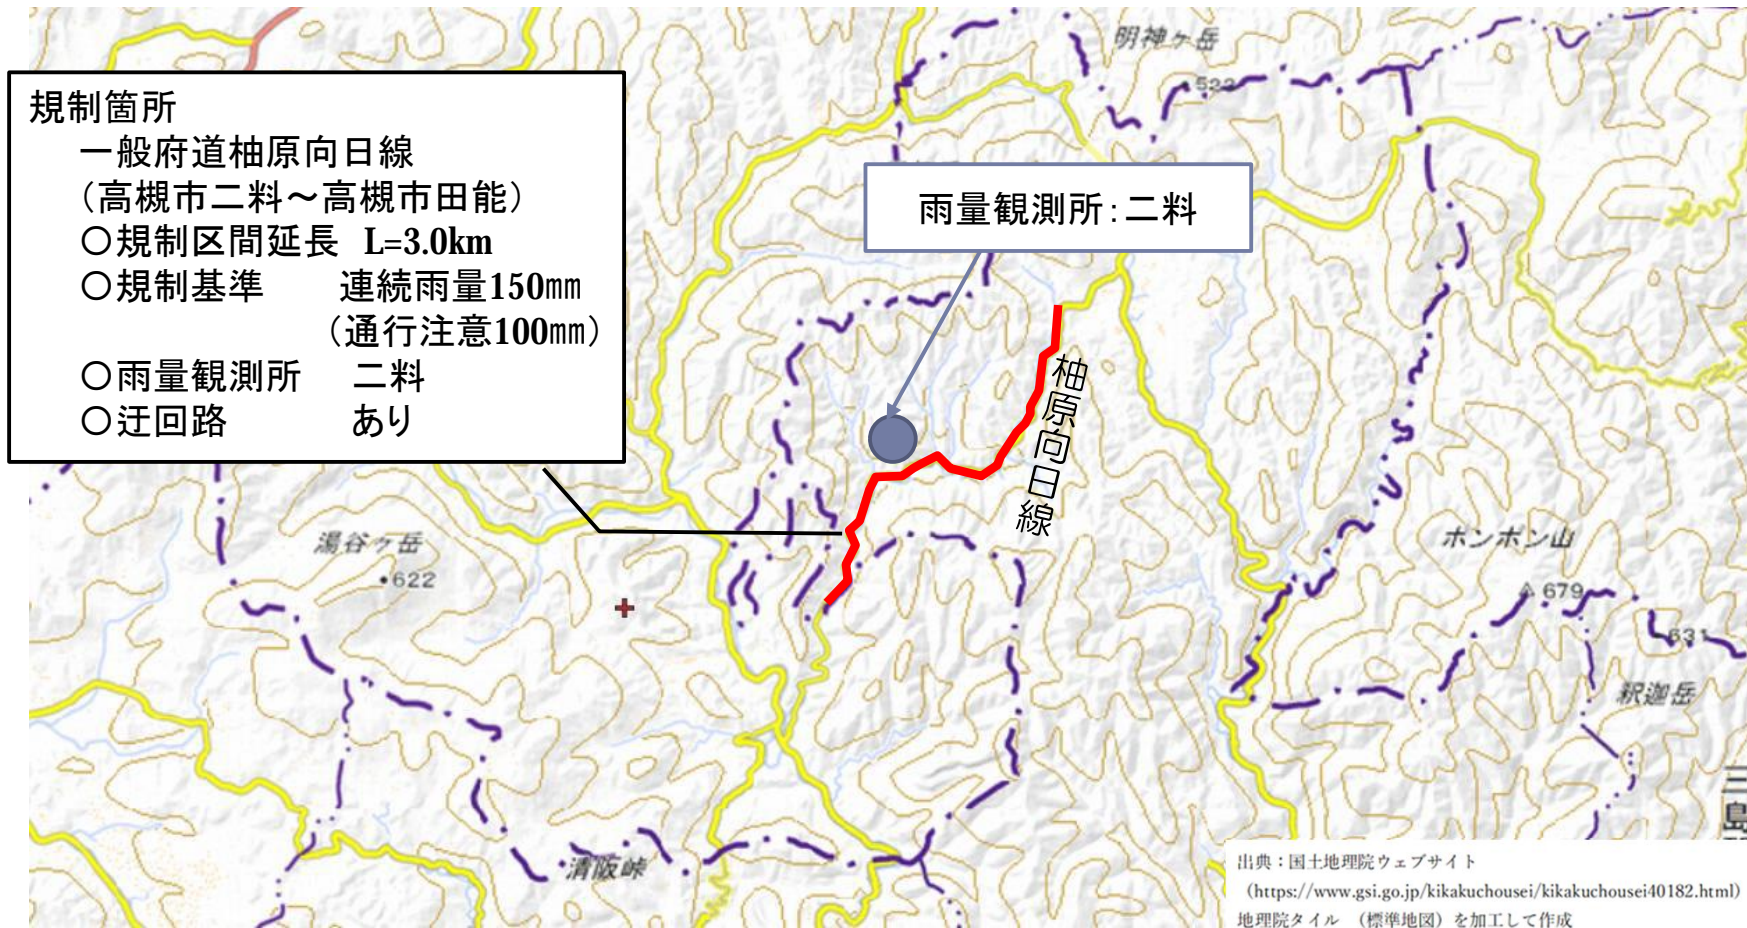

3. 区間の概要

6. 道路防災点検結果(R3点検)



4. 現地確認

現地状況写真

B230B011 要対策箇所への対策状況の確認




5. まとめ

(1) 要対策箇所対策

⇒ 十分に対策されている

(2) 点検・対策の継続

⇒ 引き続き、カルテによる管理・点検を行い、必要に応じて石・岩の除去等、必要な対策を継続する

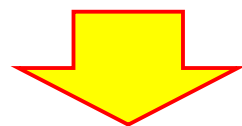

経過を観察することを前提として

通行規制基準雨量の緩和を実施